

Monterings- och driftsinstruktion

Installation and operating instruction

Montage- und Betriebsanleitung

VRTE, VRDE, VRTT, VRDT



SVENSK/ENGLISH/DEUTSCHE VERSION



Läs noggrant igenom denna monterings- och driftsinstruktion innan installation av varvtalregulatorn påbörjas.
I övrigt ska drift ske enligt lokala föreskrifter och gängse praxis.



ANVÄNDNING

Denna varvtalsregulator är tillverkad för användning tillsammans med en elektrisk motor som är anpassad för varvtalsreglering genom transformator/spänningsreglering.

Denna varvtalsregulator kan reglera motorns hastighet i 5 steg (läge 1 - 2 - 3 - 4 - 5, både en- och 3-fas). Flera fläktar (även med motorer med olika effekt) kan anslutas till en regulator. Det totala strömuttaget får dock inte överskrida regulatorns nominella märkström.

OBS:

- Motorer som ska anslutas till regulatorn måste vara anpassade för spänningsreglering.
- Motorns (motorernas) maximala strömbelastning får ej överstiga regulatorns nominella märkström.

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen under drift är 40°C.

När regulatorn inte är i drift, är den maximalt tillåtna omgivningstemperaturen -20°C till +60°C.

PLACERING AV REGULATORN

- Regulatorn ska monteras vertikalt på en stabil yta, eller horisontalt på ett stabilt underlag.
- Regulatorn får inte monteras upp och ned. Kabelföringarna ska vara vända nedåt.

- Regulatorn får inte monteras direkt under eller i taket. För att säkra tillräcklig kylningsluft ska ett minsta avstånd på 5 cm runt regulatorn tillgodoses.

INSTALLATION

1. Demontera regulatorns lock.
2. Hål för montering finns på baksidan av skåpet (apparatlådan) på en del av skåpen är monteringshålen täckta. Dessa öppnas genom att slå ut plastmembranet.
3. För att underlätta montering, kan monteringsplattan inuti skåpet demonteras.

4. Regulatorns manöverskåp ska monteras med korrosionsbeständiga skruvar/bultar. När skåpet monterats ska skruvarna/bultarna tätas för att upprätthålla IP-klassen (kapslingsklassen), dvs IP 54.
5. Matarkabel till styrskåp ska ha minst fem ledningar (L1, L2, L3, N och PE).

ELEKTRISK ANSLUTNING

Alla elektriska anslutningar ska göras av behörig installatör enligt gällande lagar och normer.

Bryt nätspänningen innan regulatorn ansluts och tillse att den ej oavsiktligt kan återkopplas.

Regulatorns nominella spänning måste stämma överens med nätspänningen till vilken den ansluts.

Regulatorn ska anslutas enligt det medföljande kopplingschematic (även visat längst bak i denna instruktion) och enligt märkningen på kopplingsplintarna.



Försörjningsspänningens skyddsledare (gul-grön) och all annan utrustning som ansluts till regulatorn måste anslutas till plintarna märkta PE.

När alla anslutningar till regulatorn gjorts, kontrollera att anslutningarna gjorts till rätt plint samt att de sitter ordentligt fast.

Montera åter locket och dra åt skruvarna för att förhindra att fukt och smuts tränger in.

VRDE, VRDT:

Extra anslutningar (märkta CL) för externt ur för växling mellan de två valda varvtalen/börvärden av de två (vrid)strömställarna.

VRDT, VRTT:

Extra anslutningar för anslutning av motorns termokontakter (märkta TK), och anslutning för t ex 2 termostater (märkta CC-CC och OC-OC). CC-CC måste byglas om dessa ej ska användas.

Plintar (märkta N, AL) för extern felmeddelande-signal.

DRIFT

1. Kontrollera att regulatornens omkopplare står i position "0".
2. Kontrollera försörjningsspänningen (nominell spänning, tolerans +6%/-10%).

VRTE:

Anslutning för ventil- eller servomotor.

En ventil- (stängande klaffventil) eller servomotor kan anslutas till plintarna L1 och N1 (märkta "KLAPPE").

En spänning på 230 V (max belastning 40 VA) finns tillgänglig vid dessa plintar när regulatornens nätspänning är tillslagen. Dessa plintar får ej byglas (kopplas samman).

Observera att spänningen vid plint "L1" bryts om omkopplaren ställs i "0"-position eller om termokontakterna från t ex motorn (ansluten vid plintarna "TK") har löst ut.

UNDERHÅLL

Regulatorn behöver inget specifikt underhåll. För rengöring av skåpet kan en fuktad duk användas. Vatten får aldrig sprutas på regleringen.

DESTRUCTION

Destruktion av denna produkt eller delar härväck ska ske enligt följande riktlinjer:

1. Använd lokalt gällande offentliga eller privata förordningar eller regler för destruktions .

3. Slå först till försörjningsspänningen och sedan regulatorn. Den gröna lampan utanpå skåpet ska då lysa.
4. Kontrollera spänningen i varje omkopplarposition.
5. Vid fel, kontrollera säkringen (i skåpet eller externt).

2. Om sådana föreskrifter eller förordningar saknas eller att material som ingår i produkten inte emottages, kan produkten eller därifrån eventuella miljöfarliga material lämnas till närmaste Östbergbolag.

Rätt till ändringar förbehålls.



Before beginning installation procedures, these installation and operating instructions should be studied carefully.



The installation and operation should also be in accordance with local regulations and accepted codes of good practice.

GENERAL DESCRIPTION

This transformer speed-controller is designed to be used in combination with an electric motor which is suitable for speed control by means of a transformer.

The controller can control the speed of the motor in 5 steps (level 1 - 2 - 3 - 4 - 5, both at single- and 3-phase).

Several ventilators (also with motors of different ratings) may be connected to one controller. However the total load current must not exceed the nominal output current of the controller.

Applications

- Motor(s) for connection to the controller must be suitable for transformer reduced voltage speed control.
- The total maximum current load of (all) the motor(s) connected to the controller must not exceed the nominal output current of the controller.

OPERATING CONDITIONS

The maximum admissible ambient temperature during operation is +40°C. When the controller is not

in operation, the maximum admissible ambient temperature is -20°C to +60°C.

CONTROLLER LOCATION

- The controller must be mounted vertically on to a solid surface, alternatively it may be mounted to a solid horizontal surface.
- The controller must not be mounted upside down. The cable entries should point down.

- The controller must not be mounted directly under, or on to the ceiling. To ensure adequate cooling, a minimum distance of 5 cm is required around the controller.

INSTALLATION

1. Remove the cover of the controller.
2. Mounting holes are provided on the inside back panel of the enclosure.
3. On some of the plastic enclosures, the mounting holes should be opened by knocking out the membrane covering the mounting hole.
4. For the ease of mounting, the mounting plate (inside) may be removed from the enclosure. The con-

troller enclosure should be mounted using corrosion resistant screws or bolts as required. Once secured in position, the mounting screws or bolts should be sealed to maintain the IP-rating of the enclosure, i e IP 54.

5. Supply cable to the control cabinet must have at least five wires (L1, L2, L3, N and PE).

ELECTRICAL CONNECTION

All electrical connections should be carried out by qualified and authorized electrician in accordance with national and local regulations.



Before connecting the controller, please ensure that the electrical supply has been suitably isolated and cannot be switched on!

The nominal voltage of the controller must be suitable for the electrical supply to which it will be connected.

The controller should be wired in accordance with the wiring diagram supplied with the controller and markings on the terminals.



The ground wire (green-yellow) of the electrical supply and of any equipment connected to the controller must be connected to the terminals marked PE.

Once all wiring to the controller has been completed, check that connections have been made to the correct terminals and that all connections are secure.

Finally replace the cover and ensure the securing screws are tight to prevent ingress of dirt and moisture.

VRDE, VRDT:

Additional connections (marked CL) for e.g. contacts of an external clock for switching between the 2 selected speeds/set points of the two speed-selection-switches.

VRDT, VRTT:

Additional connections for the thermal contacts from the motors (marked TK), and connections for e.g. two

thermostats (marked CC-CC and OC-OC). If CC-CC are not used they must be linked together.

Terminals marked (N, AL) for external failure signal.

VRTE:

Connections for valve- or servomotor:

A valve- (close-off flap) or servomotor may be connected to terminals NK and LK (marked "KLAPPE").

A 230 V (max load 40 V A) supply is available at these terminals, when the controller is switched on. If connection to external devices is not used, terminals NK and LK must not be linked together!

Note: The voltage at the terminal "LK" will be disconnected, if the control switch is in the "0"-position, or if the motor thermal switch contacts (at terminals "TK") open.

OPERATION

1. Check if the switch(es) of the controller is (are) in "0"-position.
2. Check the main supply voltage (nominal voltage tolerance +6%/-10%).
3. Switch on the main power supply first and then the controller. The green light on the outside of the enclosure will be on.

4. Check the voltage given in every switch position.
5. In case of failure check the fuse (inside of the enclosure, or external).

MAINTENANCE

The controller needs no specific maintenance.

The housing may be cleaned using a moist cloth it must not be hosed down.

DISPOSAL

Disposal of this product or parts of it must be carried out according to the following guidelines:

1. Use the local public or private waste collection service.

2. In case such waste collection service does not exist or cannot handle the materials used in the product please deliver the product or any hazardous materials from it to your nearest Östberg company or service workshop.

Subject to alterations



Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind.
Weiterhin sind die bestehenden nationalen Vorschriften zu beachten.



VERWENDUNGSZWECK

Dieser Transformator Drehzahlsteller ist eine Einheit zur Drehzahlstufenumschaltung von Elektromotoren, die für Transformatorbetrieb geeignet sind.

Über das Trafo-Steuergerät kann der Motor in 5 Drehzahlen betrieben werden (Stufe 1-2-3-4-5, sowohl bei 1- als auch 3-phasisig).

An ein Steuergerät können auch mehrere Ventilatoren (auch mit Motoren unterschiedlicher Leistung) bis zur Nennstrom-Belastung des Trafo-Steuergerätes angeschlossen werden.

HINWEIS:

- Der Motor bzw die Motoren, die an das Trafo-Steuergerät angeschlossen werden, müssen für den Betrieb mit Drehzahlverstellung über einen Transformator (Spannungssteuerung) geeignet sein.
- Die max. Stromaufnahme des Motors (der Motoren) darf den max. Ausgangstrom des Trafo-Steuergerätes nicht übersteigen.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Die max zulassige Umgebungstemperatur während des Betriebs ist +40°C.

Wenn das Steuergerät nicht in Betrieb ist, ist die max zulassige Umgebungstemperatur -20°C bis +60°C.

AUFSTELLUNG/PLAZIERUNG DES GERÄTES

- Das Steuergerät muß senkrecht an eine stabile Wand, oder horizontal auf eine stabile Unterlage montiert werden.
- Das Steuergerät darf nicht kopfüber (d.h. oben nach unten) montiert werden. D.h. die Kabeleinführungen müssen nach unten zeigen.

- Das Steuergerät darf nicht an oder direkt unter der Decke montiert werden. Zur Kühlung muß um das Gerät ein Abstand von mind. 5 cm eingehalten werden.

MONTAGE

- Den Deckel des Steuergerätes entfernen.
- Auf der Rückseite sind Montagelöcher vor handen. Bei einigen Kunststoffgehäusen müssen diese Löcher vorher durchgestochen werden.
- Falls notwendig, kann die Montageplatte mit allen Aufbauten aus dem Gehäuse herausgenommen werden, um die Montage zu erleichtern.

- Zur Montage müssen geeignete dauerhafte Schrauben bzw. Befestigungsmaterialien verwendet werden. Nachdem das Gehäuse montiert wurde, müssen die Löcher verschlossen werden (um die Schutzklasse IP 54 aufrecht zu erhalten).
- Zuführungskabel zum Schaltschrank muss mindestens fünf Linien (L1, L2, L3, N und PE).

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Das Trafo-Steuergerät muß von einem qualifizierten Elektriker gemäß den geltenden Regeln und Vorschriften angeschlossen werden.

Bevor das Trafo-Steuergerät angeschlossen wird, muß die Spannungsversorgung abgeschaltet sein, und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.

Die Nennspannung des Trafo-Steuergerätes muß mit der Versorgungsspannung übereinstimmen.

Das Trafo-Steuergerät gemäß dem beigefügten Schaltplan und den Bezeichnungen der Klemmenleiste anschließen.

Der Schutzeleiter (grün-gelb) der Netzzuleitung und jedes andere Gerät das an den Trafo-Drehzahlsteller angeschlossen wird, muß an die PE-Klemme, bzw. die PE Klemmstelle (falls vorhanden) angeschlossen werden.



Nachdem das Steuergerät angeschlossen wurde, müssen alle Verbindungen auf korrekten Anschluß und festen Sitz Überprüft werden.

Dann den Deckel wieder montieren. Die Schrauben anziehen um etwaiges Eindringen von Staub und Schmutz in das Gerät zu vermeiden.

VRDE, VRDT:

Zusätzliche Anschlüsse(gekennzeichnet CL) für z.B. die Kontakte einer externen Schaltuhr zum Umschalten zwischen den zwei gewählten Drehzahlen der zwei Drehzahlschalter.

VRDT, VRTT:

Zusätzliche Klemmen zum Anschluß der Motor Thermokontakte (gekennzeichnet TK), und Anschluß für z.B. zwei Thermostate (gekennzeichnet CC-CC und OC-OC). CC-CC muss überbrückt werden wenn sie nicht verwendet werden.

Klemmen (gekennzeichnet N, AL) für externes Stör-meldesignal.

BETRIEB

1. Überprüfen, ob der (die) Schalter am Trafo Steuer-gerät in Position "0" steht (stehen).
2. Die Versorgungsspannung überprüfen (Nennspan-nung, Toleranz +6%/-10%).
3. Zuerst die Versorgungsspannung (Netz) einschalten und dann das Steuergerät. Die grüne Lampe außen am Gerät muß leuchten.

VRTE:

Anschluß für z.B. Klappenventil oder Servomotor:

Ein Klappenventil oder ein Servomotor können an die Klemmen L1 und N1 (gekennzeichnet "KLAPPE") angeschlossen werden.

An diesen Klemmen steht die Spannung 230 V an (max. Belastung 40 VA), wenn die Versorgungsspan-nung eingeschaltet ist. Diese Klemmen dürfen nicht überbrückt werden!

Beachten Sie bitte, daß die Spannung an der Klemme "L1" abgeschaltet wird, wenn der Steuerschalter in Position "0" steht, oder die Thermokontakte z.B. vom Motor (angeschlossen an den Klemmen "TK") ausgelöst haben.

WARTUNG

Das Trafo Steuergerät benötigt keine besondere Wartung. Zur Reinigung kann ein feuchtes Tuch verwen-

4. Die Spannung in jeder Schalterposition überprüfen.
5. Im Fehlerfalle die Sicherung (im Gerät oder außerhalb) überprüfen.

det werden. Es darf auf keinen Fall mit einem Schlauch abgespritzt werden!

ENTSORGUNG

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltge-recht entsorgt werden:

1. Hierfür sollten die Ortlichen Öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften in Anspruch genommen werden.

2. Fall seines solche Organisationen nicht vorhanden ist, oder die Annahme der im Produkt verwendeten Werk-stoffe verweigert wird, kann das Produkt oder eventuelle umweltgefährdende Werkstoffe an die nächste Östberg Gesellschaft oder Werkstatt geliefert werden.


Technische Änderungen Vorbehalten.

UTGÅENDE SPÄNNING/OUTPUT VOLTAGE/ AUSGANGSSPANNUNG

VRTE C: 80 V, 110 V, 140 V, 170 V, 230 V

VRTE: 80 V, 110 V, 140 V, 170 V, 230 V


VRTT: 95 V, 145 V, 185 V, 240 V, 400 V

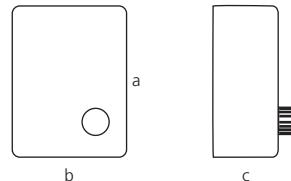

Typ Type Typ	Märkström Current Strom	Spänning Voltage Spannung	Skyddsklass Endl. class Dämmklasse	a	x	b	x	c
VRTE C	1,0 A	230 V	IP 44	160	x	84	x	88
VRTE 1	1,5 A	230 V	IP 54	205	x	115	x	100
VRTE 3	3,5 A	230 V	IP 54	255	x	170	x	140
VRTE 5	5,0 A	230 V	IP 54	255	x	170	x	140
VRTE 7	7,5 A	230 V	IP 54	305	x	200	x	140
VRTE 13	13,0 A	230 V	IP 54	325	x	300	x	185
<hr/>								
VRTT 1	1,5 A	400 V	IP 54	325	x	300	x	175
VRTT 2	2,5 A	400 V	IP 54	325	x	300	x	175
VRTT 4	4,0 A	400 V	IP 54	425	x	300	x	175
VRTT 7	8,0 A	400 V	IP 54	425	x	300	x	235
VRTT 11	11,0 A	400 V	IP 54	430	x	400	x	235

VRDE: 80V, 100V, 120V, 150V, 170V, 190V, 230V


VRDT: 95 V, 145 V, 185 V, 240 V, 400 V

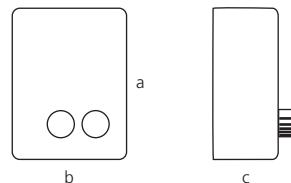


Typ Type Typ	Märkström Current Strom	Spänning Voltage Spannung	Skyddsklass Endl. class Dämmklasse	a	x	b	x	c
VRDE 1,5	1,5 A	230 V	IP 54	305	x	200	x	155
VRDE 3	3,5 A	230 V	IP 54	305	x	200	x	140
VRDE 7	7,5 A	230 V	IP 54	325	x	300	x	170
VRDE 13	13,0 A	230 V	IP 54	425	x	300	x	225
<hr/>								
VRDT 2	2,5 A	400 V	IP 54	325	x	300	x	175
VRDT 4	4,0 A	400 V	IP 54	425	x	300	x	225
VRDT 7	8,0 A	400 V	IP 54	425	x	400	x	225
VRDT 11	11,0 A	400 V	IP 54	430	x	400	x	235

KOPPLINGSSCHEMAN / WIRING DIAGRAMS / SCHALTPLÄNE


VRTE 3>13

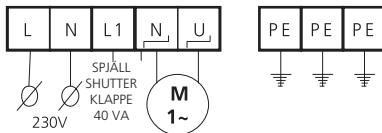


VRTE 1

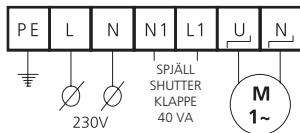


VRTEC

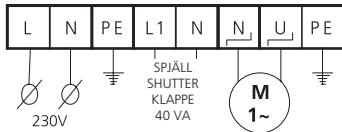


VRTEF

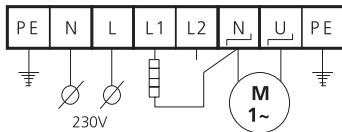


VRDE

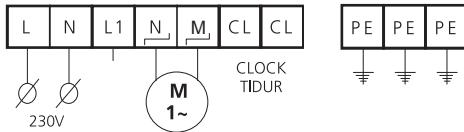


VRTT

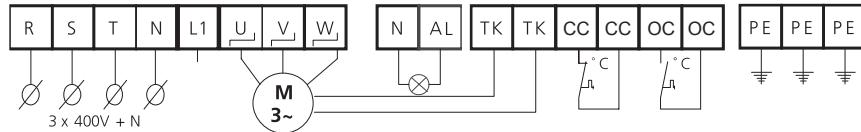

VRDT 2

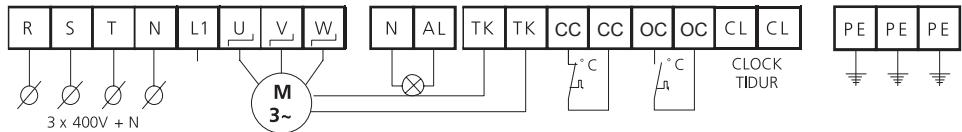

VRDT 4-11

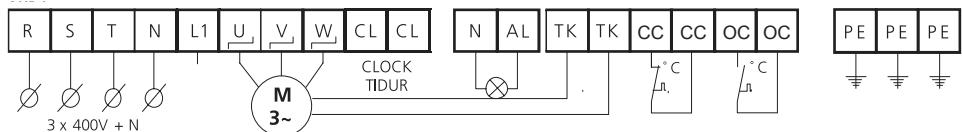



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby confirm that our products comply with the requirements in the following EU-directives and harmonised standards and regulations.

Authorised representative:

H. ÖSTBERG AB
Industrigatan 2
SE-774 35 Avesta, Sweden
Tel No +46 226 860 00
Fax No +46 226 860 05
<http://www.ostberg.com>
info@ostberg.com
VAT No SE 556301-2201



SENTERA EUROPA NV declares that the transformer speed controllers for voltage controllable 1-phase electric motors of the types VRDE, VRDT, V RTE C and VRTT, if installed in accordance with the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended does comply with:

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Harmonised standards:

- EN 60335-1:2012 Household and similar electrical appliances - Part 1: General requirements. Amendment A11:2014 and AC 2014 to EN 50335-1:2012
- EN 61558-1:2005 Safety of power transformers, power supplies, reactors and similar products - Part 1: General requirements and tests. Amendment AC: 2006 and A1:2009 to EN 61558-1:2005

Directive for Electromagnetic Compatibility (EMC) 2014/30/EU

Harmonised standards:

- EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) - Generic standards - Immunity for industrial environments, Amendment AC: 2005 to EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Generic standards - Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments. Amendment A1:2011 and AC:2012 to EN 61000-6-3:2007
- EN 60730-1:2011 Automatic controls for household and similar use - Part 1: General requirements

WEEE Directive 2012/19/EU – Waste of electrical and electronic equipment

RoHS Directive 2011/65/EU – restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

The products are to be installed and maintained by skilled personnel only, according to the local regulations. This declaration is only valid when the devices are operated and installed according to the product's mounting instructions. The products, assembly or sub-assembly covered by this Declaration of Conformity must not be put into service until the machinery into it is to be incorporated has been declare in conformity with the provisions of the applicable Directive(s). This statement is only necessary where the product is to be incorporated into a machine or system (e.g. safety component).

The CE mark is affixed.
Made in Temse, November 2nd, 2016, on behalf of H. ÖSTBERG AB.

Avesta 2017-08-18



Mikael Östberg
Technical Marketing Manager
H. Östberg AB

ÖSTBERG 

H. ÖSTBERG AB

Box 54, SE-774 22 Avesta, Sweden
Industrigatan 2, Avesta

Tel: +46 226 860 00. Fax: +46 226 860 05
Email: info@ostberg.com
www.ostberg.com